KARTA PRODUKTU

KOSZULKA POLO PIKA MĘSKA

UŻYTKOWANIE

Odzież ochronna antyelektrostatyczna przeznaczona jest do prac w warunkach, w których wymagane jest odprowadzanie ładunku elektrostatycznego z ciała człowieka. Podczas pracy osoba nosząca odzież rozpraszającą ładunki elektrostatyczne nie może jej rozpinać ani zdejmować. Odzież ochronna antyelektrostatyczna musi całkowicie zakrywać odzież użytkownika. Użytkownik musi być odpowiednio uziemiony (np. poprzez noszenie odpowiedniego obuwia lub opaski na nadgarstku podłączonej do magistrali uziemiającej). Rezystancja między człowiekiem a ziemią musi wynosić mniej niż 10^8 Ohm. Zalecamy użytkowanie odzieży krótkiej wraz ze spodniami antystatycznymi.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Odzież spełnia wymagania norm:
PN-EN 1149-5:2018
PN-EN 61340-5-1:2017
EN ISO 13688:2013

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Kod:	CE-POLO.PIKA
Materiał:	dzianina PIKA
Krój:	męski
Rozmiary:	2XS - 2XL
Oznaczenie ESD:	haft na kieszeni
Zapięcie:	trzy guziki
Kieszenie:	jedna, piersiowa

DANE TECHNICZNE

Skład:	98% bawełna, 2% włókno węglowe
Struktura:	dzianina jednołożyskowa
Gramatura:	160 g/m^2
Rezystancja:	zgodna z normą PN-EN 61340
Czas półzaniku t_{50} [s]:	< 0,01
Współczynnik ekranowania:	S = 0,747 ± 0,015

DOSTĘPNE KOLORY

19	niebieski	
20	granatowy	
23	czarny	

OPCJE

Niestandardowe rozmiary:	na zamówienie
Logo klienta:	haft
Niestandardowe kolory:	do uzgodnienia

OGRANICZENIA STOSOWANIA

Nie należy używać w atmosferach palnych wzbogaconych tlenem bez wcześniejszej aprobaty osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. Nie zapewnia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PRZECHOWYWANIE

Ubrania należy przechowywać w pomieszczeniu suchym i przewiewnym w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Zalecamy składowanie odzieży na półkach lub kratownicach z dala od źródeł ciepła i punktów świetlnych.

INSTRUKCJA PRANIA

Metoda prania:	pranie ręczne lub w automatach, nie chlorować ani nie czyścić chemicznie
Temperatura prania:	maksymalna temperatura prania: 40 ^{O} C, proces łagodny
Metoda suszenia:	suszenie bębnowe w niższych temperaturach
Temperatura prasowania:	maksymalnie 120^{O} C
Uwagi:	nie chlorować, nie czyścić chemicznie

Na zachowanie właściwości antystatycznych odzieży może mieć wpływ okres jej użytkowania, warunki prania oraz ewentualne zanieczyszczenia. Zalecamy serwisowanie odzieży w kontrolowanych warunkach pralniczych.

RYSUNEK TECHNICZNY

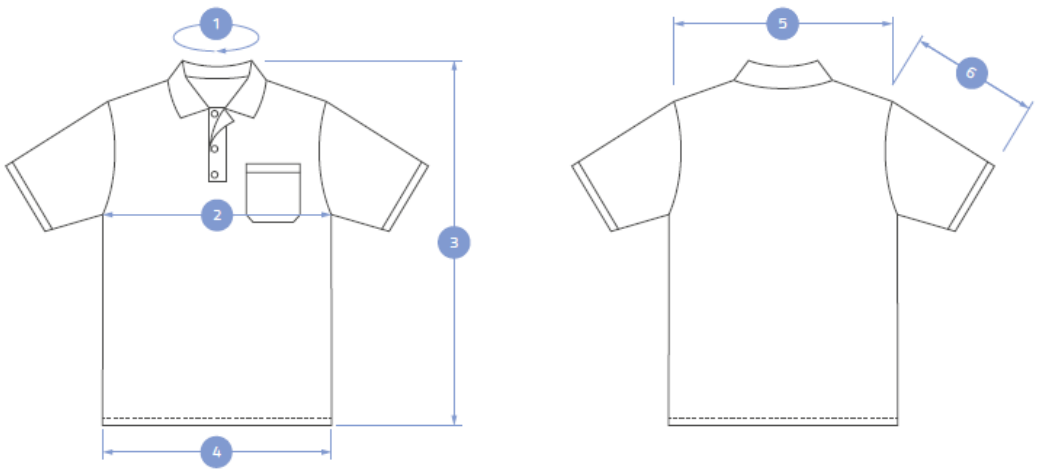

TABELA ROZMIARÓW

	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL
KORPUS							
1	38	38	38	40	40	42	42
2	47	50	54	58	62	66	70
3	68	68	70	71	73	74	74
4	47	50	54	58	62	66	70
5	45	46	48	50	52	54	55
RĘKAWY							
6	24	24	24	26	26	27	27

Wymiary podane w centymetrach

Kontakt: esdclothing@reeco.info

Pełna oferta na stronie WWW.REECO.INFO